東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の技術的知見について

参考資料

<表Ⅲ-3-7> 福島第一原子力発電所3号機の事象の進展

【事象進展のポイント】

- ○直流電源が使用可能で、RCIC及びHPCIで水位を維持。
- ○ベント操作の作動用空気圧が足りず、ボンベを用いて対応したものの、ベントが十分維持できず、事象 が進展。
- 〇HPCIの作動時に原子炉圧力が低下しており、東電は流量調整により炉内の蒸気が継続して送られた ためとしている。

	主要事象	
\rightarrow	発生 原子炉自動停止 外部電源喪失 非常用ディーゼル発電機起動	
京子	戸隔離時冷却系手動起動	
	矏来 海水冷却系の機能喪失 非常用ディーゼル発電機停止	
京子	戸隔離時冷却系停止	
高圧	沪心注水系自動起動	6 時
5圧/	沪心注水系停止	間
	露出(推定) 炉心溶融開始(推定)	43 分 間
	操作 原子炉格納容器圧力低下	分間注水停
肖防	ポンプにより海水注入	市
京子!	戸建屋で水素爆発と思われる爆発	Ě